


Доработка ККТ ОРИОН-100Ф вер. 03 (принтер с оранжевым шлейфом) для применения в высоконагруженных точках продаж

При применении ККТ «ОРИОН-100Ф» в точках продаж с большим количеством продаж (3 и более чеков в минуту) может возникать ошибка "перегрев принтера" (ошибка 05).

Для увеличения количества чеков, распечатываемых "один за другим", можно повысить порог срабатывания цепи защиты с помощью следующей доработки:

1. Снизить сопротивление резистора R33 платы блока управления до 15,4 кОм путем замены на резистор соответствующего номинала, либо напайкой резистора сопротивлением 33кОм поверх установленного.

2. Снизить сопротивление резистора R34 платы блока управления до 56 кОм путем заменой на резистор соответствующего номинала, либо напайкой резистора 100 или 120 кОм поверх установленного:

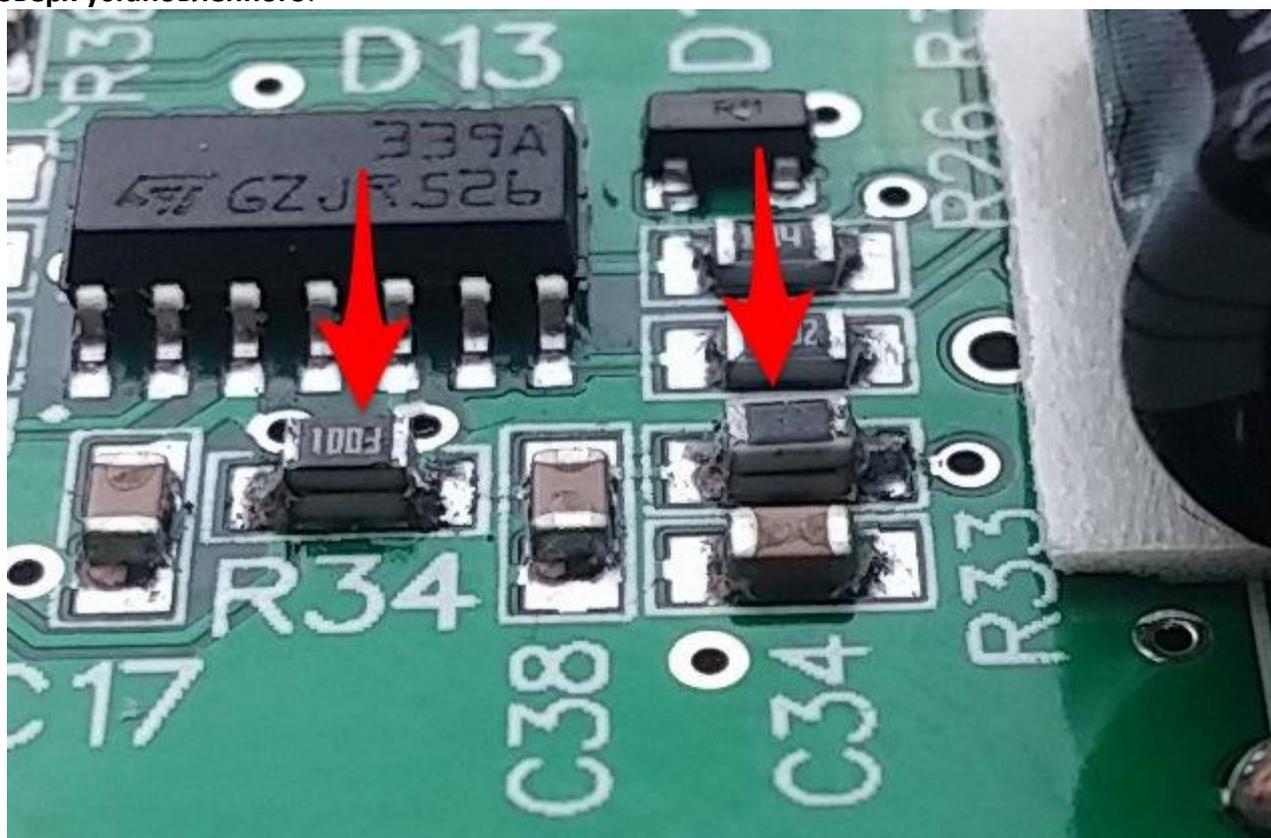

Обращаем ваше внимание, что при высоких объемах печати ресурс принтера может быть ниже ожидаемого.

Также, согласно рекомендациям производителя принтера, после печати каждых 6 метров ленты необходимо дать двигателю принтера время на охлаждение.

ВНИМАНИЕ!

В БУ версии ОРНК.467444.021 и ОРНК.467444.020 производить эту доработку нет необходимости.